


سپهر الکترونیک ابزار

WWW.SEPEHRELECTRONICTOOLS.IR

راهنما نصب و راه اندازی برد محافظ برق

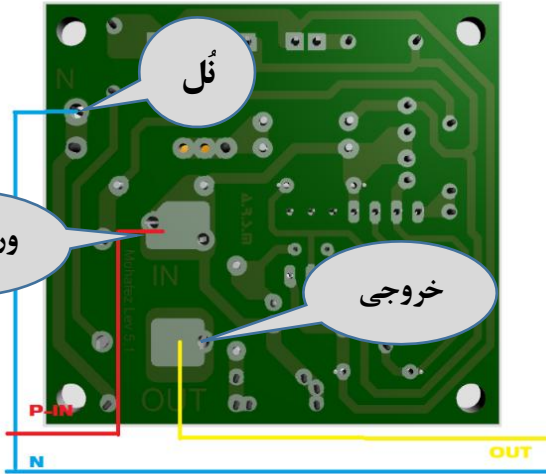

قسمت ورودی نل که روی برد با حرف N و لاین آبی نشان داده شده است . (نیاز به سیم با ظرفیت بالا نمیباشد .)

قسمت ورودی برق ۲۲۰ ولت که با کلمه IN و لاین قرمز بر روی برد نشان داده شده است .

قسمت خروجی برق ۲۲۰ ولت که با کلمه OUT و لاین زرد در قسمت زیر برد نشان داده شده است .

ال ای دی قرمز روشن باشد ولتاژ بیش از ۲۶۰ یا کمتر از ۱۷۵ ولت است .

ال ای دی زرد روشن باشد زمان تاخیر قبل استارت است که حدود ۶ دقیقه میباشد .

توجه : برای اولین بار که برد را روشن میکنید این تایم بیشتر از ۶ دقیقه میباشد .

ال ای دی سبز روشن باشد ولتاژ در حالت نرمال است و خروجی رله برق دارد .

WWW.SEPEHRELECTRONICTOOLS.IR

